

Prüfungsnummer 0604

Möller-Metalldichtungen GmbH
Abteilung Anwendungstechnik
Brunnenweg 10
D-39444 Hecklingen



Zertifikat

Die Gummi-Stahl-Dichtung NBR im Kraftnebenschluss, Typ MMD-RSG FG/FG CVTG, der Firma Möller Metalldichtungen GmbH wurde nach den Vorgaben der VDI 2440 und VDI 2200 hinsichtlich TA Luft-Konformität geprüft.

Flächenpressung bei Montage:	30 MPa
Auslagerungstemperatur:	23°C
Auslagerungsdauer:	48 h
Prüftemperatur:	Raumtemperatur
Prüfdruck:	1 bar (absolut)
Prüfdauer:	24 h

Die Gummi-Stahl-Dichtung NBR im Kraftnebenschluss, Typ MMD-RSG FG/FG CVTG, erfüllt mit einer Leckagerate von $4,7 \cdot 10^{-7}$ mbar l/(s m) die Vorgaben nach VDI 2440 bzw. VDI 2200 und gilt somit als hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit Prüfbericht 0604 vom 10.01.2017.

Hecklingen, den 10.01.2017

Unterschrift: Weber

Möller-Metalldichtungen GmbH
Abteilung Anwendungstechnik
Brunnenweg 10
D-39444 Hecklingen



PRÜFBERICHT

Gegenstand der Prüfung:	Gummi-Stahl-Dichtung im Kraftnebenschluss Typ MMD-RSG-FG/FG-CVTG; DN40/PN40
Solldurchmesser des Prüflings :	92 x 68/67x 52 mm
Dichtelement (Solldicke):	4,5 mm
Stützring (Solldicke):	3,0 mm
Prüfspezifikation(VDI 2200:2005):	Prüfung der Leckagerate nach TA Luft
Prüfnummer:	0604
Prüfdauer:	19.12.2016 bis 23.12.2016
Datum des Berichts:	10.01.2017
Seite 1 von	6 Textseiten
Anlagen:	0 Seite
Gesamtseitenzahl:	6

Hecklingen, am 10.01.2017

Unterschrift: Weber

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht oder Ausschnitte dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Möller-Metalldichtungen GmbH veröffentlicht werden.

Inhalt

	Seite	
1	Gegenstand der Untersuchung	3
2	Prüfmittel	3
3	Prüfablauf	3
3.1	Vorbereitungen	3
3.2	Dichtungspressung	3
3.3	Montage	4
3.4	Warmlagerung	4
3.5	Ermittlung der Leckagerate	4
3.6	Arbeiten nach Leckageermittlung	4
3.7	Vermessung des Prüflings	4
4	Prüfergebnisse	5
5	Bewertung	5
6	Graphische Darstellungen der Werte	6

1 Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand dieser Untersuchung war eine Gummi-Stahl-Dichtung im Kraftnebenschluss

Typ: MMD-RSG-FG/FG-CVTG

Flanschgröße: DN40 / PN40

Material: 1.4541 / NBR P518

Maße: Stützring Außendurchmesser: 91,7 mm
Dichtelement Außendurchmesser: 67 mm
Dichtelement Innendurchmesser: 52 mm

Dicke: Dichtelement: 4,4 mm
Stützring: 2,9 mm

2 Prüfmittel

Prüfflansch: DN40 PN40 nach DIN EN 1092-1

Material: 1.4571

Messmittel: 4 kraftkalibrierte Messschrauben
4 kalibrierte Messuhren ,
Helium-Massenspektrometer, Typ Leybold Vacuum
PhoeniXL300

3 Prüfablauf

3.1 Vorbereitungen.

Schmieren der Gewinde (Schraube/Mutter/Unterlegscheibe)

3.2 Dichtungspressung:

Flächenpressung bei Montage: 30 N/mm²

(bezogen auf die Abmessung 92 x 52 mm).

3.3 Montage

Die Schraubenkraft ist nach ESA-Richtlinie in vier Stufen

(ca. 25%, 50%, 75%, 100%) durch Über-Kreuz-Anziehen aufzubringen.

Der Verschraubungsvorgang ist innerhalb von 15 Minuten abzuschließen.

3.4 Warmlagerung

Warmlagerungstemperatur: 23°C (Raumtemperatur)

Warmlagerungsdauer: 48 h

Abkühlung: -

Abkühlungsdauer: -

3.5 Ermittlung der Leckagerate.

Leckage Untersuchung: für 24h

Differenzdruck: 1 bar (absolut)

Prüfmedium: Helium

Zulässige Leckage nach TA-Luft: $< 1,0 \cdot 10^{-4}$ mbar*l/(s*m)

3.6 Arbeiten nach Leckageermittlung

Ermittlung der Restflächenpressung (mittels der bei der Montage verwendeten Messuhren)

3.7 Vermessungen des Prüflings

Messung der Restdicke.

4 Prüfergebnisse

Restflächenpressung:	29,98 N/mm ²
Restdicke (Mittelwert):	4,3 mm
Leckagerate nach 24 h:	$4,7 \cdot 10^{-7}$ mbar*I/(s*m)

Diese Ergebnisse gelten nur für die Bedingungen im Versuchszeitraum und lassen nur eingeschränkt Aussagen über die Eigenschaften unter anderen Bedingungen zu. Für die Eignung einer Dichtverbindung muss zudem gewährleistet sein, dass das verwendete Material seine Eigenschaften über den gesamten Einsatzzeitraum behält.

5 Bewertung

Das Leckageratenkriterium nach TA-Luft (VDI 2200:2005) von

$1,0 \cdot 10^{-4}$ mbar*I/(s*m)

wurde mit dem erzielten Prüfergebnis von

$4,7 \cdot 10^{-7}$ mbar*I/(s*m)

nicht überschritten.

Die geprüfte Dichtung ist somit als hochwertig im Sinne der TA Luft anzusehen.

6 Graphische Darstellungen der Werte

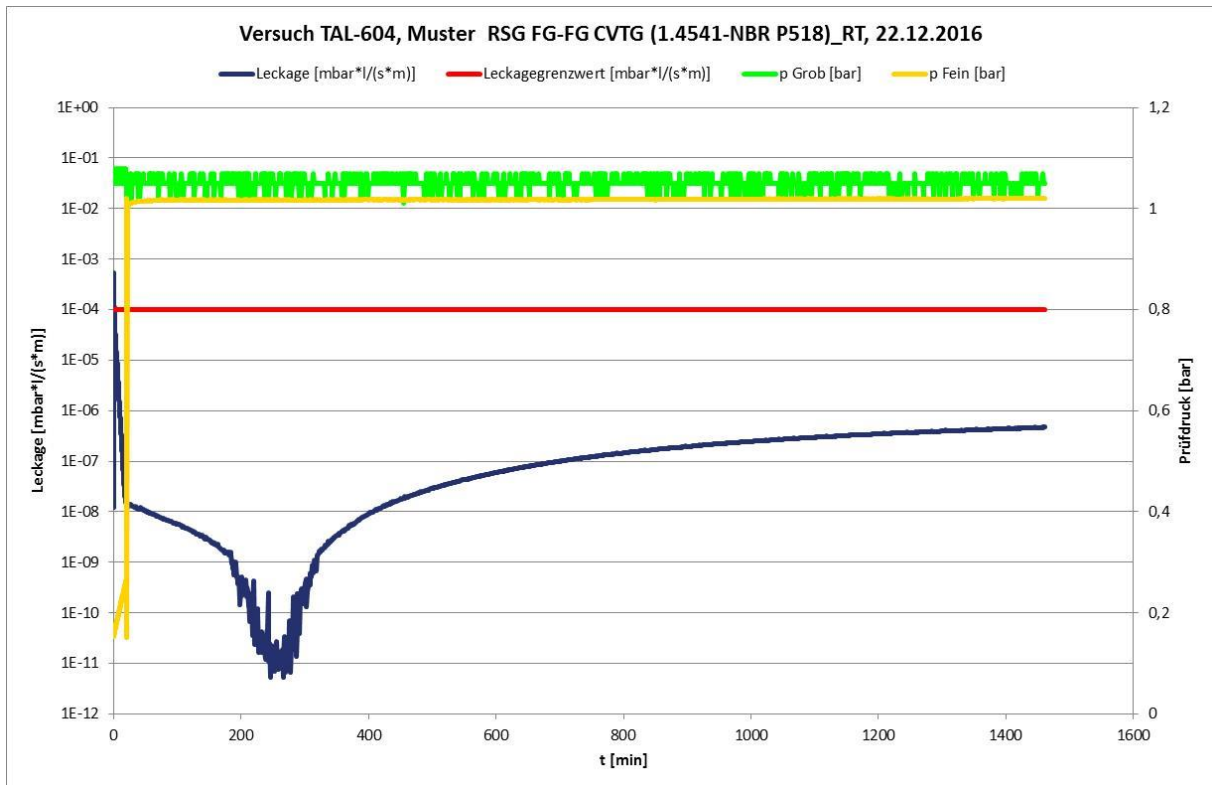


Bild 1: Grafische Darstellung des Messverlaufs